MARINER OUTBOARDS

MERCURY OUTBOARDS

Boletín de servicio

No. 96-4j

REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE

Piezas Quicksilver afectadas

CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LA LLAVE Y MAZO DE CABLES:

N/P 84-816626A 2

N/P 84-816626A15

N/P 84-816626A20

N/P 84-816626A25

CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE:

N/P 87-88107

N/P 87-17009A2

N/P 87-88107A3

CONTROLES REMOTOS:

N/P 16900A15

N/P 16900A20

N/P 16901A15

N/P 16902A15

N/P 16904A15

N/P 16906A15

N/P 16907A15

Los fueraborda de arranque eléctrico que usan control remoto y conjuntos de interruptor de la llave/mazo de cables Quicksilver han experimentado fallos en los resortes del tambor del interruptor de la llave. Como resultado del fallo, se hace imposible girar la llave a las posiciones de funcionamiento o arranque. Los fallos han sido rastreados a tres códigos de fecha de manufactura: 424, 428 y 450.

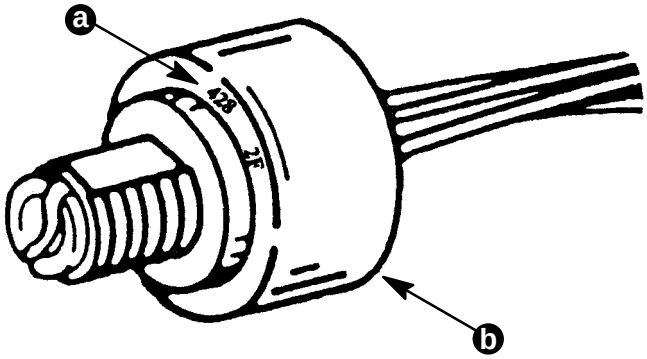

a - Código de fecha y número de llave
b - Interruptor de la llave

Explicación del código de fecha y el número de la llave:

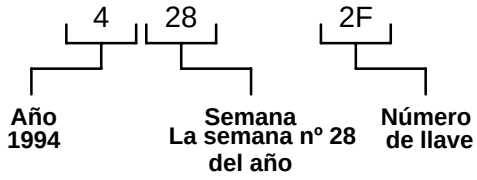

EXISTENCIAS DE SERVICIO DEL CONCESIONARIO:

Inspeccionar toda las existencias de conjuntos de interruptor de la llave/mazo de cables, interruptor de la llave y control remoto en la lista. Si hay un código de fecha presente en el exterior del paquete y el código va entre junio de 1994 y junio de 1995 inclusive, o no hay código de fecha alguno, abrir el paquete e inspeccionarlo. Si el código de fecha en el paquete es anterior a junio de 1994 o posterior a junio de 1995 no se necesita ninguna inspección adicional.

INSPECCION:

INTERRUPTOR DE LA LLAVE E INTERRRUPTOR DE LA LLAVE/MAZO DE CABLES

Extraer del paquete y revisar el código de fecha en el interruptor de la llave. Si al inspeccionar el interruptor de la llave el código de fecha es 424, 428 ó 450, completar un reclamo de garantía y enviarlo para obtener crédito. Cualquiera de los conjuntos listados anteriormente que tenga un interruptor de la llave con un código que no sea el 424, 428 ó 450 es un artículo de repuesto utilizable.

INSPECCION DE LA CAJA DE CONTROL

Extraer el control remoto del paquete. Quitar 5 tornillos (a) y los paneles inferior y superior traseros (b). Aflojar la tuerca de cierre del interruptor de la llave (c), extraer el interruptor de la llave (d) de la carcasa de la caja de control y revisar el código de fecha. Si el código de fecha en el interruptor de la llave es 424, 428 ó 450, reemplazar el interruptor de la llave con N/P 87-17009A2, montar y empaquetar nuevamente.

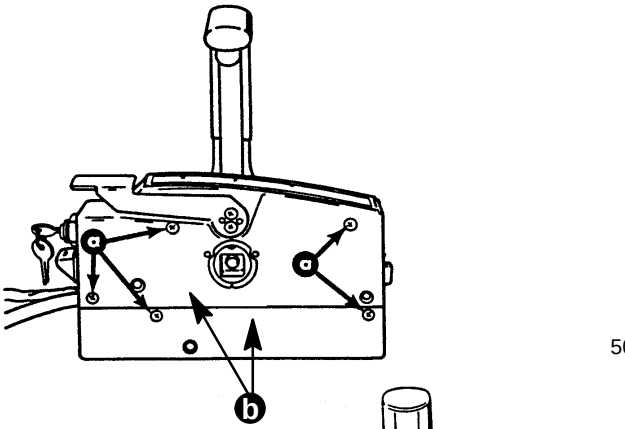

50297

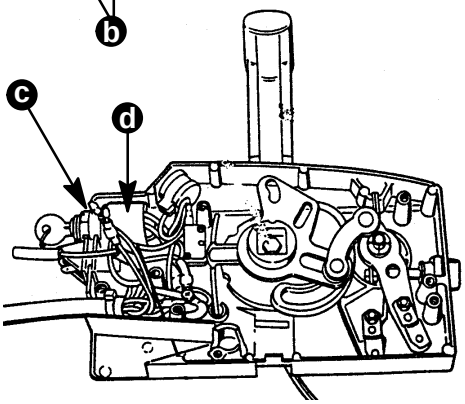

50299

a - Tornillos
b - Paneles traseros
c - Tuerca de cierre
d - Interruptor de la llave

CORRECCION - INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSTALADO EN EL BOTE:

- El interruptor de la llave N/P 87-88107 con fallo (usado en el conjunto de interruptor de la llave/mazo de cables) debe ser reemplazado con un juego de interruptor de la llave N/P 87-88107A 5 (instrucciones de instalación incluidas).
- El interruptor N/P 87-17009A 2 con fallo (usado en la caja de control) debe ser reemplazado con el número de pieza idéntico al del interruptor original. Ver el manual de servicio del control remoto, 90-814705, para el procedimiento de reemplazo.

GARANTIA - INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSTALADO EN EL BOTE:

Los interruptores de la llave con códigos de fecha 424, 428, y 450 estarán cubiertos por una garantía especial de tres (3) años a partir de la fecha original de venta.

Listado de reclamo de garantía completo:

- Número de serie del fueraborda (un número de serie por reclamo).
- Cant. un (1) interruptor n/p 87-88107 o n/p 87-17009A2 y el código de fecha.
- Código de tarifa única: OE40 para tres décimos (0,3) de hora de mano de obra.
- Código de tarifa única: OE25 para siete décimos (0,7) de hora de mano de obra.
- Código de fallo 314 00

EE.UU. y Canadá: Completar/procesar el reclamo a través de Midas o devolver el formulario de reclamo de garantía. Etiquetar y guardar las piezas durante 60 días luego de recibir el crédito de garantía.

INTERNACIONAL: Seguir las instrucciones emitidas por la oficina internacional de Marine Power o su concesionario.

GARANTIA - EXISTENCIAS DEL CONCESIONARIO:

INTERRUPTOR DE LA LLAVE E INTERRUPTOR DE LA LLAVE/MAZO DE CABLES

Completar el listado de reclamo de garantía:

- El interruptor de la llave o el interruptor de la llave/mazo de cables en cuestión, el número de pieza y el código de fecha. Se puede listar más de uno en un reclamo.
- Dos décimos (0,2) de hora de mano de obra por conjunto de interruptor de la llave o mazo de cables.
- Código de tarifa fija: NJC
- Código de fallo 314 00

CONTROL REMOTO QUICKSILVER:

Completar el listado de reclamo de garantía:

- Cant. un (1) n/p 87-17009A2 (por caja de control) y el código de fecha del interruptor de la llave. Se puede listar más de un interruptor en el reclamo.
- Cinco décimos (0,5) de hora de mano de obra
- Código de tarifa fija NJC
- Código de fallo 314 00

EE.UU. y Canadá: Completar/procesar el reclamo a través de Midas o devolver el formulario de reclamo de garantía. Etiquetar y guardar las piezas durante 60 días luego de recibir el crédito de garantía.

INTERNACIONAL: Seguir las instrucciones emitidas por la oficina internacional de Marine Power o su concesionario.